

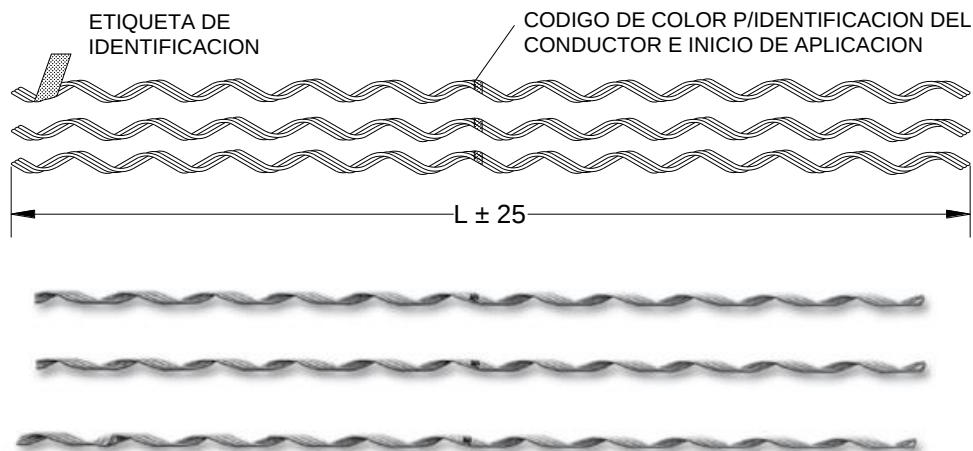


TABLA I

CABLE AWG	Diámetro de Aplicación		Diam. Varilla (mm)	N° de Varillas	Long. (mm)	CODIGO DE COLOR	RESIST RUPTURA DaN	CODIGO CRE
ACSR	Max	Min						
#4 6/1H	6.20	6.50	2.38	9	660	Naranja	664	-
#2 6/1H	7.80	8.20	2.59	11	790	Rojo	1012	-
#1/0 6/1H	9.90	10.30	3.07	11	970	Amarillo	1557	-
#2/0 6/1H	11.10	11.60	3.45	11	1070	Azul	1882	2260
#4/0 6/1H	14.00	14.60	4.24	11	1320	Rojo	2964	2261
336.4 18/1	16.50	17.36	5.18	11	1755	Cafe	-	-
397.5 26/7	19.55	20.45	6.35	11	2110	Purpura	4642	5366
954 45/7	-	-	-	-	-	-	-	5367

1. OBJETIVO

Esta especificación padroniza las dimensiones y establece las condiciones generales y específicas de las mallas preformadas de reparación parcial de los hilos de aluminio dañados, de los conductores de Aluminio con alma de acero ACSR, a ser instalado en las redes de distribución aérea.

2. NORMAS

Conforme ASTM A 428, ASTM A 475, NBR 16501, NBR 16502.

3. CONDICIONES GENERALES

3.1. Identificación

Las mallas preformadas deben poseer una etiqueta de identificación individual conteniendo lo siguiente:

- Nombre del fabricante
- Sección en AWG /MCM del conductor que se aplica
- Código de la malla preformada

Independientemente de la mencionada etiqueta, las mallas preformadas deben poseer marcas de color cuyo código responderá según tabla I y que indica el conductor a aplicar e indique el punto de iniciación de aplicación.



3.2. Condición de Utilización

Las mallas preformadas de reparación parcial, son propios para la reparación de los hilos de Aluminio dañado del cable con Alma de Acero ACSR especificados en la tabla I.

3.3. Acabamiento

Las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Los extremos de la varilla tienen terminación en chanfle, para evitar la abrasión sobre el conductor.

3.4. Encordonamiento

Las varillas de las mallas preformadas de reparación total deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (Horario) aplicables a los cables de Aluminio desnudo ACSR.

4. CONDICIONES ESPECÍFICAS

4.1. Material

4.1.1. El alambre de la varilla del empalme externo y el relleno deben de ser de aleación de Aluminio ASTM B211 y ASTM B 398.

4.1.2. El alambre de la varilla del alma de acero debe ser de acero carbono, laminado trefilado, SAE 1045 o 1070, revestido de aluminio o zinc electrolítico. Tensión de ruptura mínima del acero 116 Kgf/mm².

4.1.3. Las varillas deben ser revestidas con aluminio o zinc de acuerdo a la ASTM A 428 y ASTM A475, con peso mínimo de aluminio de 0.26 oz/ft², o con peso mínimo de zinc de 0,8 oz/ft².

4.1.4. Elemento abrasivo, Oxido de aluminio con alto tenor de pureza (99.5%).

4.2. Protección superficial

Las varillas de las mallas preformadas de reparación parcial deben ser revestidas de aluminio por el proceso de inmersión en caliente según la ASTM A 428 en relación a la masa, espesura y adherencia de la camada de aluminio. Alternativamente estos materiales pueden ser revestidos de zinc por el proceso electrolítico o por inmersión en caliente, según ASTM A475.

4.3. Características técnicas

4.3.1. Características eléctricas

La malla preformada debe ser correctamente instalada, sobre un conductor seccionado de longitud igual a 100 veces el diámetro del conductor. El espécimen de ensayo debe aplicarse una tracción de 20% de la carga de rotura del cable.

Se aplica la corriente nominal del cable al que se aplica la malla preformada por un lapso suficiente para alcanzar la estabilidad térmica del conjunto. La malla preformada será aceptada, cuando en su punto de mayor temperatura, dicho valor no sea superior al del conductor.

5. INSPECCIONES

Los ensayos, métodos de ensayos, criterios de aceptación o rechazo deben estar de acuerdo con la respectiva norma y/o documentos complementarios en el ítem 5.1 y 5.2.

**5.1. Formación de la muestra**

La formación de la muestra se realizará de acuerdo a las normas citadas.

5.2. Ensayos

Los ensayos a realizar están detallados en la tabla II.

TABLA II

Ítem	Descripción
1	Visual
2	Dimensional
3	Tracción
4	Elevación temperatura
5	Precce
6	Nube salina
7	Aplicación
8	Masa de zinc
9	Adherencia de la camada de zinc

5.3. Embalaje

El embalaje se realizará en cajas de cartón con suficiente resistencia para soportar las mallas sin sufrir roturas. Las dimensiones serán adecuadas para cada tipo de producto. Las cajas deberán llevar identificación.